


פרטי הפרוקט והסיוור

שם הסייר:	שרון מורדי	ת.ז:	52994688	תאריך:	01/08/2018	שעה:	13:00
סייר נוסף:		ת.ז:		שם מנהל העבודה באתר:	מחאמיד מוסטפא	מס' עבודה:	242214
בניין:	1/1	שטח בנוי:	2,250	שם היזם:	צוק איתן בע"מ	ח.פ. יזם:	514002492
נ"צ X:	34.874337	נ"צ Y:	32.18289	שם הקבלן:	מן בזאר בניה	ח.פ. קבלן:	515221729
גוש:	6580	חלקה:	318	עיר:	רעננה	מספר:	26
מס' הדמנה:	4501612599			רחוב:	בר אילן		

ציון הפרויקט

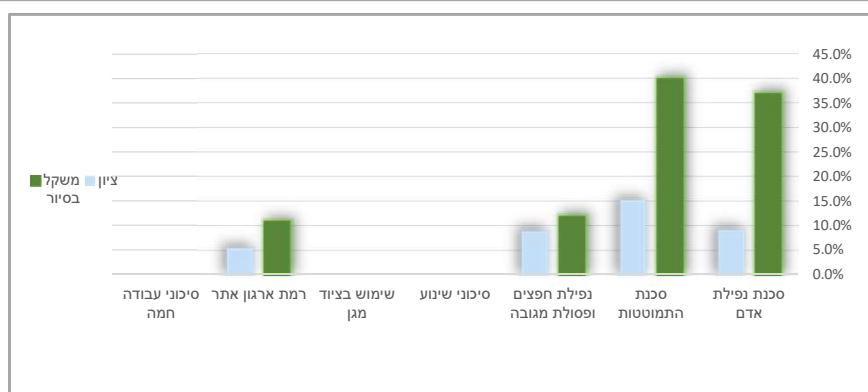

קטגוריה	משקל בסיוור	ציון
סכנת נפילת אדם	37.0%	9.3%
סכנת התמוטטות	40.0%	15.2%
נפילת חפצים ופסולת מגובה	12.0%	9.0%
סיכוני שינוע	0.0%	0.0%
שימוש בציוד מגן	0.0%	0.0%
רמת ארגון אתר	11.0%	5.5%
סיכוני עבודה חמה	0.0%	0.0%
סה"כ	100%	39.0%

רמת בטיחות: נמוכה

נתוני בניינים בזמן הסיוור

[illegible]

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתר	כמות	תיאור
		עגורן צריח
		פיגום ממוכן
		מעלית בניה
		כננת הרמה
		כמות הרמה
	0	סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

מבנה בהקמה ועיבוי עפ"י תמ"א 1, במהלך הסיור האתר היה ללא עובדים, בחלקו העורפי של האתר הכל פרוץ וחסר סדר, הפיגומים נראים לא יציבים

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

- ☐ ליצור קשר עם מנהל העבודה באתר
☐ להוציא צו הפסקת עבודה
☐ לשלוח מכתב לקבלן
☐ לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
☐ לשלוח לאתר את דוח הממצאים
☐ לשלוח דוח כספי לאתר

דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:


תקופת הדוח: כל הפרויקט

קטגוריות:

פרויקט: בר אילן ב1 סיור 1

סה"כ 13 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות

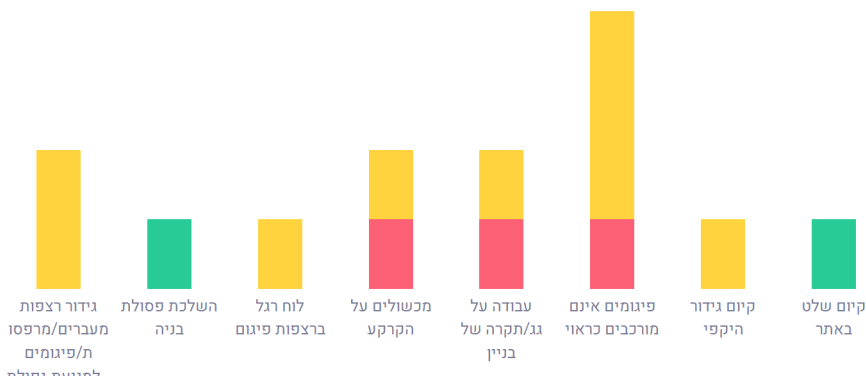

נושאים עפ"י ציון



נושאי בטיחות בר אילן ב1 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 06/08/2018
📅 לטיפול עד: 06/08/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: שרון מרדכי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין

📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום: היקפי

קיים גדר אך יש לא מעט פירצות





📅 נוצר ב: 06/08/2018
📅 לטיפול עד: 06/08/2018

👤 ציון: 25%
👤 יוצר: שרון מרדכי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:היקפי

קיים אך לא רציף ולא יציב

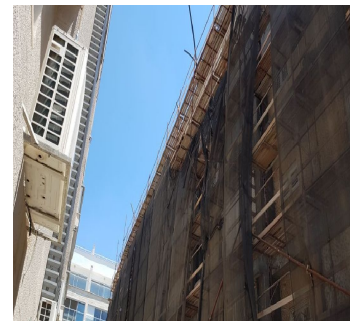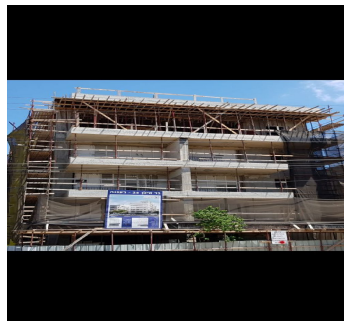


📅 נוצר ב: 07/08/2018
📅 לטיפול עד: 07/08/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:היקפי

חוסר רציף באזני תיכון ויד לסרוגין וגם הם לא יציבים

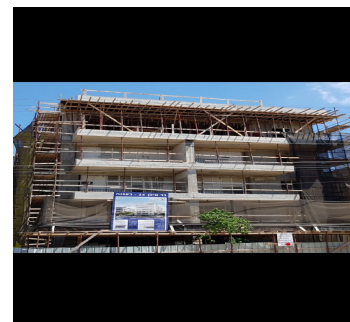

נושאי בטיחות בר אילן ב1 סיור 1 (2)

07/08/2018: נוצר ב: 
07/08/2018: לטיפול עד: 

25% ציון: 
יוצר: שרון מרדכי 

קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) - ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים)

 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:היקפי

קיים אך לא יציב




07/08/2018: נוצר ב: 
07/08/2018: לטיפול עד: 

50% ציון: 
יוצר: שרון מרדכי 

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:היקפי

קיים אך לא רציף ומה שקיים אינו יציה

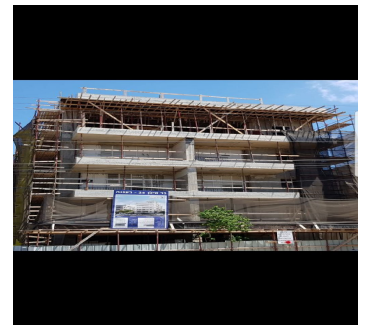

נושאי בטיחות בר אילן ב1 סיור 1 (4)

נוצר ב: 07/08/2018
לטיפול עד: 07/08/2018

ציון: 50%
יוצר: שרון מרדכי

פיגום זקפים - חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה - ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה

בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:עורף

עיון קיים ברמה סבירה ולא רציפה



נוצר ב: 07/08/2018
לטיפול עד: 07/08/2018

ציון: 50%
יוצר: שרון מרדכי

פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר - ליקוי ל: פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר

בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:עורף

אין סולמות מבחינת עומס נראה לא יציב



נוצר ב: 07/08/2018
לטיפול עד: 01/09/2018

ציון: 50%
יוצר: שרון מרדכי

פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים - ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים

בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום:עורף

קיים אך בהתאמה ליציבות ונראות הפיגומים יש חוסר



📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום: עורף
לרוב אין קיום של ביסוס ע"ג לוחות עץ



📅 נוצר ב: 07/08/2018
📅 לטיפול עד: 07/08/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: שרון מרדכי

**קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים - ליקוי ל: קיום לוח רגל
ברצפות פיגום זקפים**

📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום: עורף

נצפו מס' לוחות חסרים



📅 נוצר ב: 07/08/2018
📅 לטיפול עד: 07/08/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

📌 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים -
ליקוי ל: 📌 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה
מכשולים

📍 בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום: עורף

נצפה פסולת בעורף הבניין



📅 נוצר ב: 07/08/2018
📅 לטיפול עד: 07/08/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: שרון מרדכי

קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת - ליקוי ל: קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת

📍 בר אילן ב1 סיור 1

זוהה מובל רציף בלבד לא ניתן היה לראות את מיקום השלכת הפסולת



נושאי בטיחות בר אילן ב1 סיור 1 (1)

07/08/2018 נוצר ב: 
07/08/2018 לטיפול עד: 

100% ציון: 
יוצר: שרון מרדכי 

קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה

בר אילן ב1 סיור 1 | הערת מיקום: חזית לרח בר אילן

תקין

